

CASSETTE DI GIUNZIONE

ACCIAIO INOX AISI 304

LAUMAS®



- CASSETTA DI GIUNZIONE IN ACCIAIO INOX AISI 304
- GRADO DI PROTEZIONE IP67
- TEMPERATURA DI LAVORO: -20 °C +60 °C
- COLLEGAMENTO DI CELLE DI CARICO A 4/6 FILI
- MORSETTO PER COLLEGAMENTO ALLA RETE DI TERRA




DESCRIZIONE		CODICE
SCHEDA DI EQUALIZZAZIONE		
	■ Collegamento fino a 4 celle di carico. ■ 4+1 pressacavi in poliammide M16x1.5 - tappi. ■ Dispositivo di protezione contro fulmini e scariche elettriche.	CE41INOX
	■ Collegamento fino a 8 celle di carico. ■ 8+1 pressacavi in poliammide M16x1.5 - tappi ■ Dispositivo di protezione contro fulmini e scariche elettriche.	CE81INOX
	■ Collegamento fino a 4 celle di carico. ■ 4+1 pressacavi in poliammide M12x1.5 - tappi.	CE41INOXP
SCHEDA PER COLLEGAMENTO PARALLELO		
	■ Collegamento fino a 4 celle di carico. ■ 4+1 pressacavi in poliammide M12x1.5 - tappi.	C41INOXP

CERTIFICAZIONI




Conforme alle normative dell'Unione Doganale Eurasiatica

Equivalente della marcatura CE per il Regno Unito

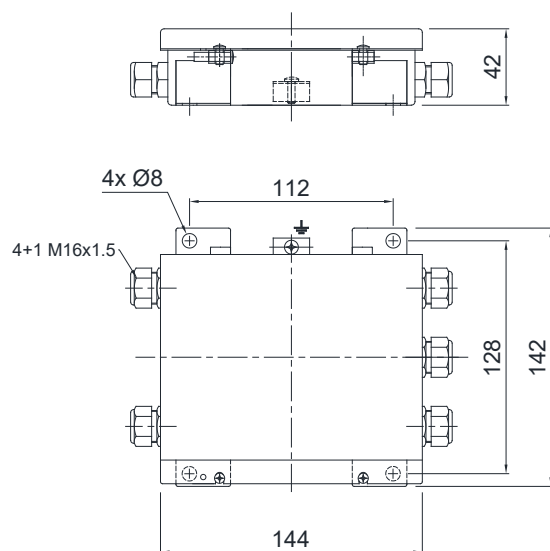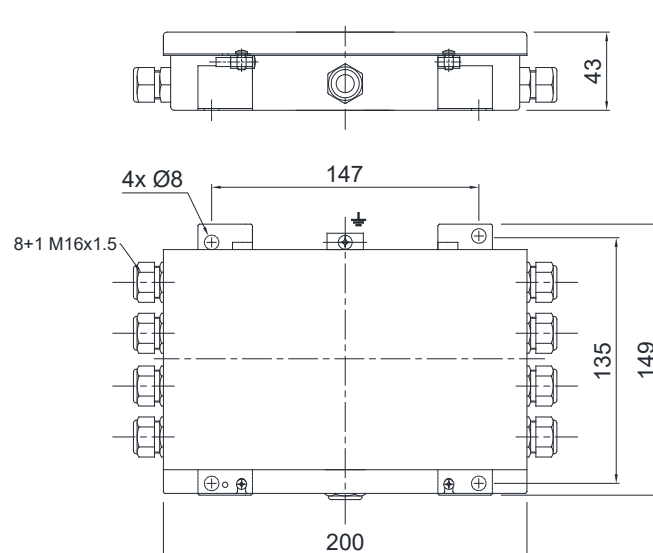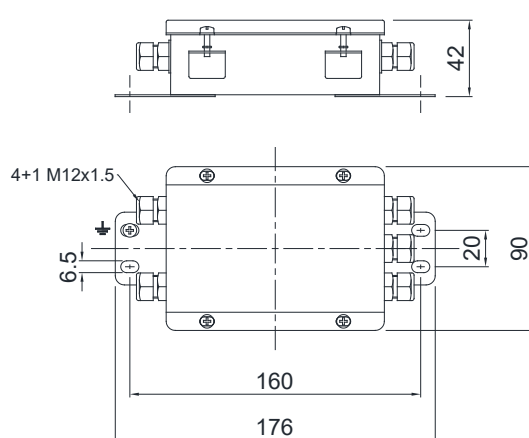
DIMENSIONI (mm)**CE41INOX****CE81INOX****CE41INOXP - C41INOXP**

COLLEGAMENTI ELETTRICI


CE41INOX

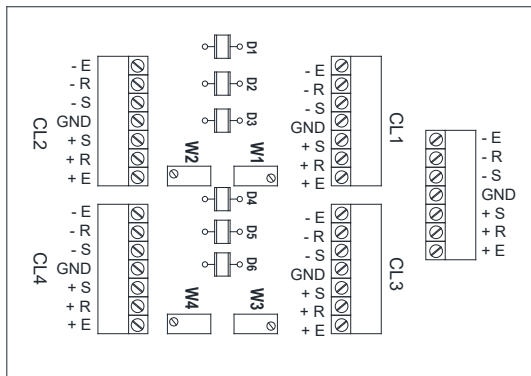


COLLEGAMENTO CELLE A 6 FILI

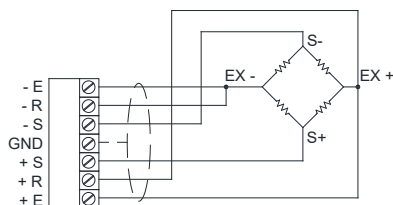


COLLEGAMENTO CELLE A 4 FILI

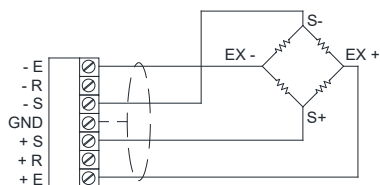


CAVO D'USCITA A 4 FILI
CON CELLA A 4 FILI

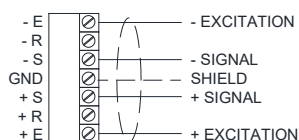


CE81INOX

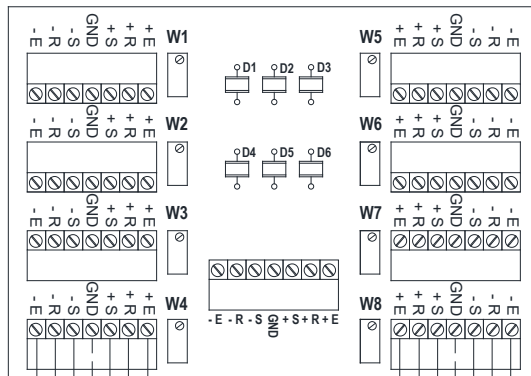


COLLEGAMENTO
CELLE A 6 FILI

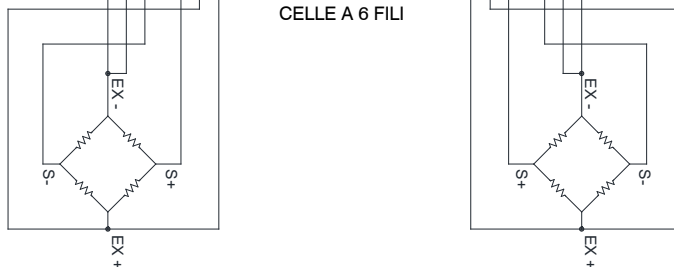


COLLEGAMENTO
CELLE A 4 FILI

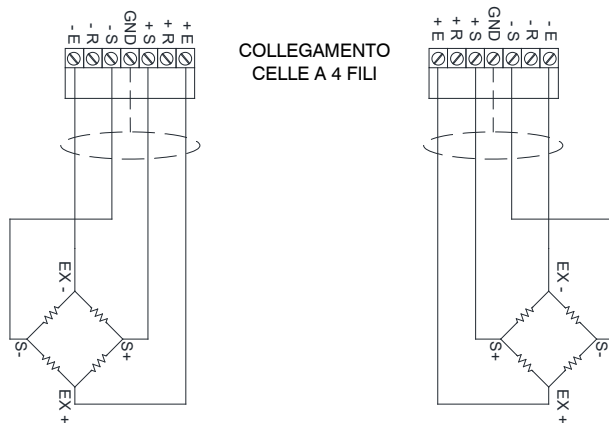

CAVO D'USCITA A 6 FILI
CON CELLA A 6 FILI

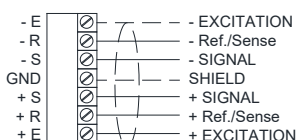


CAVO D'USCITA A 6 FILI
CON CELLA A 4 FILI

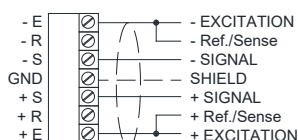


COLLEGAMENTI ELETTRICI


CE41INOXP

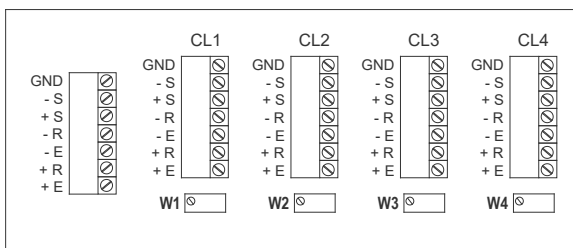


C41INOXP

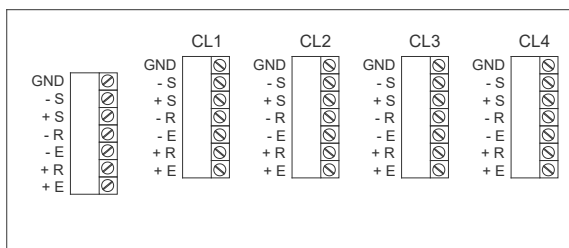


COLLEGAMENTO CELLE A 6 FILI

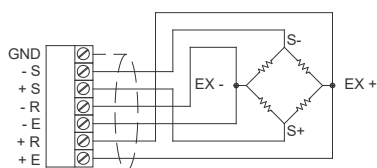


COLLEGAMENTO CELLE A 4 FILI

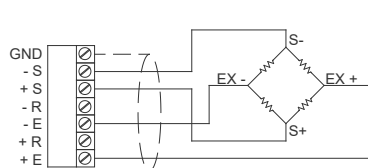


CAVO D'USCITA A 4 FILI
CON CELLA A 4 FILI

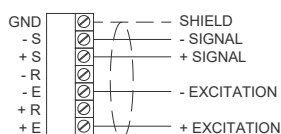

CAVO D'USCITA A 6 FILI
CON CELLA A 6 FILI

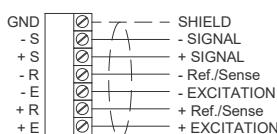

CAVO D'USCITA A 6 FILI
CON CELLA A 4 FILI

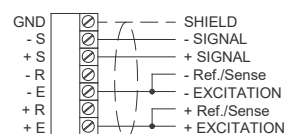

PROCEDURA DI EQUALIZZAZIONE

ATTENZIONE!

- Per celle di carico con sensibilità 2 mV/V la differenza tra le sensibilità non deve essere maggiore di 0.1 mV.
Per celle di carico con sensibilità 3 mV/V la differenza tra le sensibilità non deve essere maggiore di 0.15 mV.
- La scheda è dotata di un potenziometro da 20 Ω per ogni cella di carico.

Esempio con 4 celle di carico e un peso campione di 978 kg:

1. Ruotare in senso antiorario la vite di tutti i potenziometri portandoli a 0 Ω .
2. Posizionare il peso campione in corrispondenza della cella di carico CL1 e annotare il valore visualizzato sul display; ripetere l'operazione per tutte le celle di carico.
Esempio: CL1 = 1008 kg CL2 = 998 kg
CL3 = 973 kg CL4 = 985 kg
3. Regolare i potenziometri relativi ai valori di peso più alti (W1, W2, W4), lasciando inalterato quello relativo al valore più basso (W3).
4. Posizionare il peso campione in corrispondenza della cella di carico CL1; regolare il potenziometro W1 per modificare il valore visualizzato sul display da 1008 kg a 973 kg.
5. Posizionare il peso campione in corrispondenza della cella di carico CL2; regolare il potenziometro W2 per modificare il valore visualizzato sul display da 998 kg a 973 kg.
6. Posizionare il peso campione in corrispondenza della cella di carico CL4; regolare il potenziometro W4 per modificare il valore visualizzato sul display da 985 kg a 973 kg.
7. Posizionare il peso campione in corrispondenza della cella di carico CL3 e annotare il valore visualizzato sul display, per esempio 966 kg.
8. Posizionare il peso campione in corrispondenza di CL1 e regolare il potenziometro W1 fino a visualizzare 966 kg.
9. Posizionare il peso campione in corrispondenza di CL2 e regolare il potenziometro W2 fino a visualizzare 966 kg.
10. Posizionare il peso campione in corrispondenza di CL4 e regolare il potenziometro W4 fino a visualizzare 966 kg.
11. Posizionare il peso campione in corrispondenza di CL3 e annotare il valore visualizzato sul display, per esempio 962 kg.
12. Ripetere la procedura più volte fino a visualizzare sul display lo stesso valore di peso per tutte e quattro le celle di carico.
13. Rimuovere il peso campione e azzerare la tara, poi posizionare il peso campione al centro e calibrare lo strumento (vedi manuale d'uso dello strumento).

L'Azienda si riserva il diritto esclusivo di apportare modifiche ai dati tecnici, disegni e immagini senza preavviso.